

11. 故障かなと思ったら

AMEX-A05/A05W/A05TR

製品が正しく動作しない場合は下記事例を参照の上、設置・使用方法を確認してください。

また、内部システムの機能向上やシステム改修を行っております。

最新情報(ファームウェアなど)はメーカーHPにてご確認ください

- 電源が入らない(赤LEDが点がない)
 - 電源ケーブルが車両側に確実に接続されているか、確認してください。
赤色ケーブル+を車両の常時電源に接続してください/黒色ケーブル-は車両のアースポイント(GND)に接続してください。
 - 本機の電源端子に電源ケーブルが奥まで差し込まれているか確認してください。
 - 電源ケーブルのヒューズは切れていませんか。
 - 手で電源を切った時は“Power Key”ボタンを長押ししてください。
- 電源がOFFになる
 - LBP機能(バッテリー保護)が作動している
 - *常時電源より取得されている場合
バッテリー上がりを防止する機能になります。
※車両特性に合わせて設定値を調整してください。(メイン画面又は時計表示画面にて車両からの電圧値がモニタリング出来ます。)
※特殊車両は走行中であってもLBP機能(バッテリー保護)が作動する場合があります、その際はLBPの設定値を調整してください。
※設定にて“LBP OFF”にするとバッテリー保護機能が働かずバッテリー上がりの原因になりますのでご注意ください。
※長期間(3日以上)運転されない場合は、本体上部の電源ケーブルを抜いてください。
※LBP機能(バッテリー保護)により本体の電源がOFFになった後も、エンジン再始動時に連動して本体を起動させるために微量な暗電流が流れます。
 - *ACC(アクセサリ)電源より取得されている場合
LBP機能(バッテリー保護)が作動している為、設定内にてLBP機能をOFF設定にしてください。
- GPSが認識されない(青LEDが消える)
 - GPS接続端子は奥まで挿入してますか。再接続を行ってください。

11. 故障かなと思ったら

AMEX-A05/A05W/A05TR

- 画面がすぐに黒くなる
 - LCD (バックライト) は設定時間になると自動OFFになります(デフォルトは30秒)。任意で設定してください。
- 起動に時間がかかる
 - microSDカードのデータ容量によって時間が長くなります。
 - カードのシステムチェック・フォーマット等の処理中です。
 - 各動作(機能)により起動時間が異なりますが異常ではありません。
 - *常時電源より取得されている場合
駐車監視から常時録画に切り替わる時
LBP機能(バッテリー保護)によりシャットダウンしてからエンジン再始動に連動して本機を起動する時
 - *ACC(アクセサリ)電源より取得されている場合
エンジン始動により連動して本機を起動する時
- 録画ができない
 - 映像再生中は録画が停止します。メイン画面に戻してください。
 - SDカードの損傷・寿命の恐れがありますので新しいカードに交換してください。
 - LBP機能(バッテリー保護)が作動している時は録画が停止になります。
 - ACC(アクセサリ)電源より取得している車両では駐車時の録画機能は動きません。
- 頻繁に衝撃(イベント)録画される/録画されない
 - 動作検知の「駐車・衝撃」感度を調節してください。
- 本体が熱を帯びる
 - 本機は作動中に熱を発生しますが異常ではありません。※異臭や煙が発生したり異常な熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

- 常時録画の記録映像で録画時間幅にバラツキがある
 - 独自フォーマットを採用している為に個々の記録データ幅にバラツキが発生しますが、異常ではありません。
- 地デジTVが見られない
 - 電源ケーブルと地デジアンテナケーブルを放してください。
 - 電源ケーブルとTVアンテナケーブルは結束して引き回さないでください。
 - 取付方法によってはドライブレコーダーとの干渉により地デジの受信感度が低下する場合があります。
 - ナビゲーション(オーディオ)等からではなく、ヒューズボックス内の常時電源またはACC電源より取得してください。
- 信号機の色が点滅する
 - LED信号機は仕様上点滅して撮影される場合があります。周辺車両の動きや前後の映像から判断してください。
- 映像にノイズが入る
 - 一部強い電波ノイズが発生する施設/機械の近くでは影響を受ける事が御座いますが異常ではありません。

- ログメッセージ内容

LOG Message	説明
F/W FILE ERROR	アップデート用FWファイルが損傷しているため、実行できない場合
[F/W] MODEL NUMBER WRONG!!	対応していないアップデート用FWファイルの場合
F/W UPDATE GOING	アップデート進行中です(アップデートが成功するとこのログが消えます)
F/W UPDATE:[ファイル名]	アップデートされたファイル名です(FWアップデートが正常的に完了するとすべてのログメッセージが消えます。このメッセージがすべてのログの始まりです)
RECORD RESTORE	録画した映像が復旧した場合
MBR_RESTORE	ファイルシステム(FAT32)のMBR領域が復旧されたとき
PBR_RESTORE	ファイルシステム(FAT32)のPBR領域が復旧されたとき
DEVICE FORMAT	SDをフォーマットしたとき
SD REMOVE	録画中、強制的にSDカードを取り出した場合
SD CARD INVALID	SDカードが損傷している場合 (接触、接点不良を含む)
SD CARD WRITE PROTECTED	SDカードが上書き禁止設定とされている場合
SD INSERT	電源ON中にSDカードが挿入された場合
SD CARD DETECT	本機がSDカードの正常/装着を認識した記録
SD CARD PROBLEM	一時的なカードエラーの疑い。フォーマットしても改善しない場合はSDカードを交換してください。
FILESYTEM ERROR	SDカードのファイルシステムが損傷された場合
NORMAL FOLDER FULL	上書きオプションを解除した状態でNormal Dataフォルダーがフルになった場合
EVENT FOLDER FULL	上書きオプションを解除した状態でEvent Dataフォルダーがフルになった場合
DISK FULL	上書きオプションを解除した状態ですべてのDataフォルダーがフルになった場合

11. 故障かなと思ったら

AMEX-A05/A05W/A05TR

REAR CAM INVALID...1	後方カメラの接続信号が入っているが、映像が入ってこない場合（後方カメラ損傷の疑い）
VIDEO CAPTURE ERROR => REAR CAM	後方カメラが連結されている信号がなく、映像が入ってこない場合（後方カメラケーブルとカメラとの接触不良、ケーブル断線の疑い）
VIDEO CAPTURE ERROR => FRONT CAM	前方カメラの映像が入力されていない場合（本体故障の疑い）
POWER OFF	LBP機能（バッテリー保護）により本機の電源がOFFになる記録
AUTO REBOOT(時:分)	自動再起動した時間の記録
ACTIVE(時:分)	各種動作確認を行った記録(自動再起動設定がOnの場合には指定された時間の12時間後に記録、自動再起動がOffの場合は自動再起動に設定されている時間の12時間後の記録)
APP START	初期起動時の記録（ACC接続時は、毎電源ON時に記録される）
POWER START	LBP機能（バッテリー保護）により本機の電源がOFFした後、本機が再起動した記録
APP EXIT	本機の動作を停止（アプリケーションソフトウェアのストップ）した記録
REAR CAM DISCONNECTED	後方カメラの接続が解除された時
REAR CAM CONNECTED	後方カメラ接続時
VIDEO CAPTURE INVALID => FRONT CAM	前方カメラが損傷されて映像が入力されない場合

※ 本機の異常が生じた時にLogファイルを見て状況を確認できます。このファイルはSDカードのConfigフォルダーにあります。